



402114-82 RO

Traducere a instrucțiunilor originale

DWE6411

Figura A

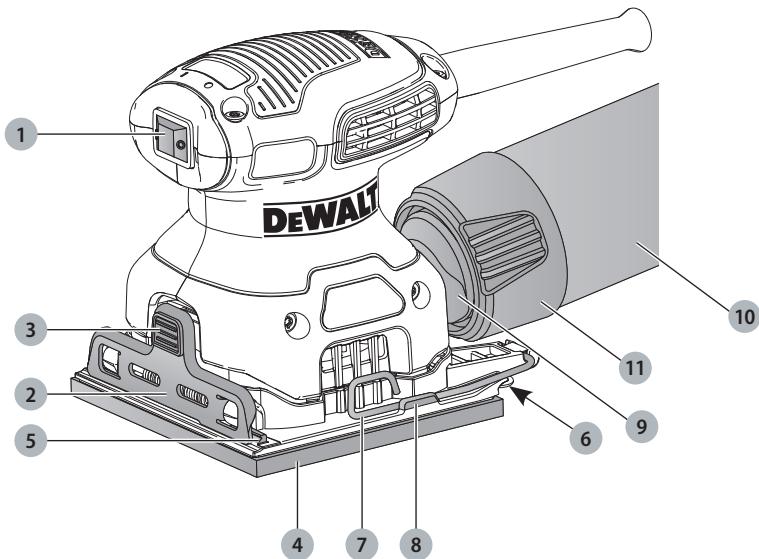


Figura B

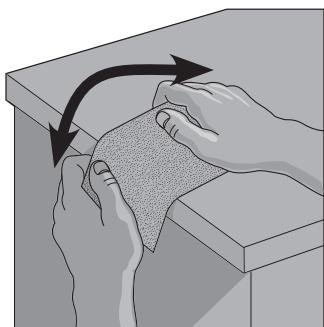


Figura C

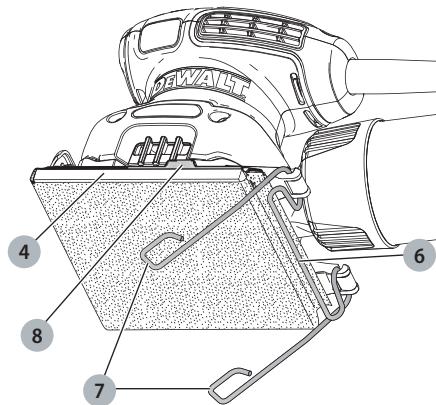


Figura D

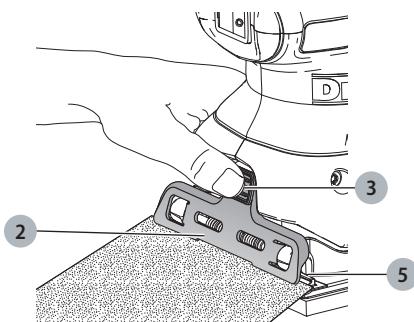


Figura E

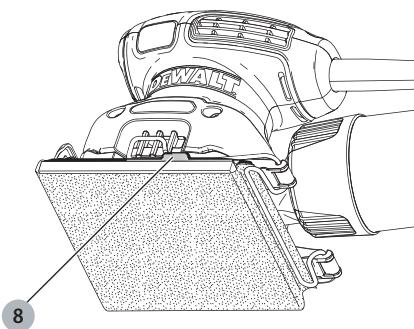


Figura F

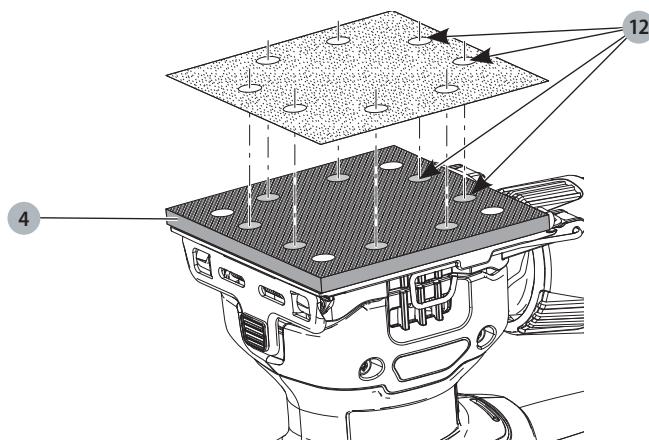


Figura G

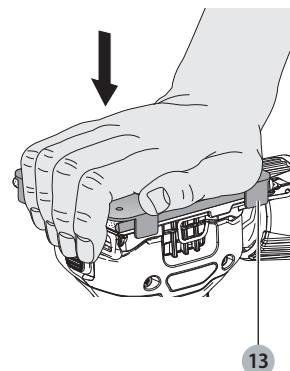
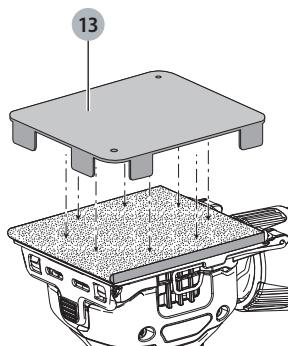


Figura H

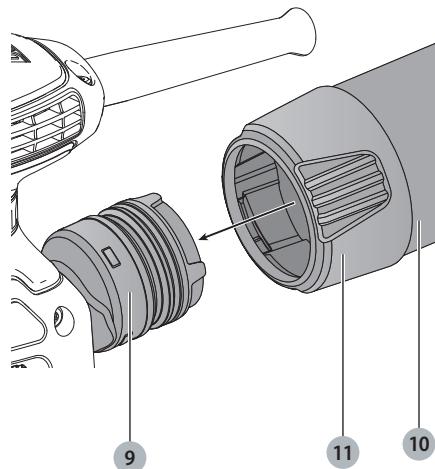


Figura IA


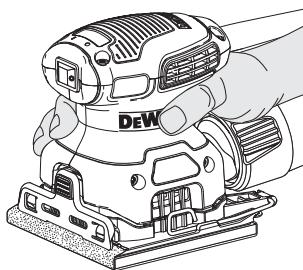


Figura IB

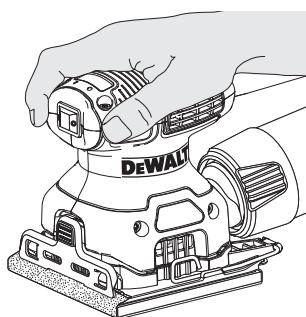

ŞLEFUITOR DE PALMĂ

DWE6411

Felicitări!

Ați ales o unealtă DEWALT. Anii de experiență, cercetarea și inovarea minuțioase în ceea ce privește produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de ușoare electrice profesionale.

Specificații tehnice

DWE6411		
Tensiune	V _{cc}	230
Regatul Unit și Irlanda	V _{cc}	230/115
Tip		1
Putere de ieșire	W	230
Dimensiune taler	mm	108 × 115
Orbite	min ⁻¹	14 000
Orbită	mm	1,6
Greutate	kg	1,28
Valurile totale ale zgromotului și ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe) conform EN62841-2-4:		
L _{PA} (nivel presiune sonoră emisă)	dB(A)	82
L _{WA} (nivel putere sonoră)	dB(A)	93
K (marjă pentru nivelul sonor dat)	dB(A)	3
Valoarea emisiilor de vibrații a _h =	m/s ²	<4,0
Marjă K =	m/s ²	<1,5

Nivelul vibrațiilor menționat în această fișă de informații a fost măsurat conform cu un test standardizat prevăzut de standardul EN62841 și poate fi folosit pentru comparația ușoarelor. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.

AVERTIZARE: Nivelul declarat al vibrațiilor este valabil pentru principalele aplicații ale ușoarei. Totuși, în cazul în care ușoala este utilizată pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau întreținute necorespunzător, emisia de vibrații poate difera. Acest fapt poate mări semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru. De asemenea, trebuie luată în considerare o estimare a nivelului de expunere la vibrații în cazurile în care ușoala este operată sau atunci când funcționează însă nu efectuează practic nicio operație. Acest fapt poate reduce semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

Identificați măsuri suplimentare de siguranță pentru a proteja operatorul de efectele vibrațiilor, cum ar fi: efectuați întreținerea ușoarei și a accesoriilor, păstrați mâinile calde, organizarea modelelor de lucru.

AVERTIZARE: Înainte de a purta echipament de protecție auzului în timpul lucrului cu șlefuitorul.

Definiții: Instrucțiuni de siguranță

Definițiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiți manualul și să fiți atenți la aceste simboluri.



PERICOL: Indică o situație periculoasă imediată care, dacă nu este evitată, va determina **decesul sau vătămarea gravă**.



AVERTIZARE: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea determina **decesul sau vătămarea gravă**.



ATENȚIE: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate determina **vătămări minore sau medii**.



OBSERVAȚIE: Indică o practică **necorelată cu vătămarea corporală** care, dacă nu este evitată, poate determina **dăune asupra bunurilor**.



Indică un pericol de **șoc electric**.



Indică **risc de incendiu**.

Declarație de conformitate CE

Directiva pentru Utilaje



Şlefuitor de palmă

DWE6411

DEWALT declară că aceste produse descrise în **Specificația tehnică** sunt conforme cu normele:

2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivelor 2014/30/UE și 2011/65/UE. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați DEWALT la următoarea adresă sau să consultați coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele DEWALT.

Markus Rompel
Director tehnic
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Germania
20.04.2016



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, citiți manualul de instrucțiuni.

Avertizări generale de siguranță privind uneltele electrice

AVERTIZARE: Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor poate conduce la electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.

PĂSTRAȚI TOATE AVERTIZĂRILE ȘI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

Termenul „uneală electrică” din avertizări se referă la uneală electrică (cu cablu) alimentată de la retea de energie sau la uneală electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.

1) Siguranța în zona de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate înclesc accidentele.
- Nu operați uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.** Uneltele electrice generează scânteie ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
- Tineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce operați o uneală electrică.** Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.

2) Siguranță electrică

- Ştecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în vreun fel. Nu folosiți adaptoare pentru ștecherare împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă).** Ștecherele nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate precum țevi, radiatoare, cuptoare și frigidere.** Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dvs. este împămânat sau legat la masă.
- Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau condiții de umedeza.** Apa pătrunsă într-o uneală electrică va spori riscul de electrocutare.
- Nu manipulați necorespunzător cablul. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice.** Tineți cablul departe de căldură, ulei, mușchi și componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
- Atunci când operați o uneală de lucru în aer liber, utilizați un prelungitor pentru exterior.** Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
- În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spațiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizați o alimentare cu dispozitiv de protecție la curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

3) Siguranța corporala

- Fiți precauți, fiți atenți la ceea ce faceți și respectați regulile de bun simț atunci când operați o uneală electrică.** Nu utilizați o uneală electrică atunci când sunteți obosită sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicatiei. Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări corporale grave.
- Utilizați echipamentul de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** Echipamentul de protecție precum măștile anti-praf, încălăriminta de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămările corporale.
- Preîntâmpinați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.** Transportarea uneltelor electrice înținând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziția pornit înclesc producerea accidentelor.
- Îndepărtați orice cheie sau clește de reglare înainte de a porni uneală electrică.** O cheie sau un clește rămas atașat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate conduce la vătămări corporale.
- Nu vă întindeți pentru a apuca uneală de lucru. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.** Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neașteptate.
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriți-vă părul, îmbrăcăminte și mânușile de componente în mișcare.** Îmbrăcăminta largă, bijuterile sau părul lung pot fi prinse în componente în mișcare.
- În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesoriu pentru aspirația și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesorii sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existența prafului.
- Nu lăsați ca obișnuința obținută prin utilizarea frecventă a uneltelor să vă permită să deveniți impasibil și să ignorați principiile de siguranță în utilizarea uneltelor.** O acțiune neglijentă poate provoca accidente grave într-o fracțiune de secundă.

4) Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice

- Nu forțați uneală electrică. Utilizați uneală electrică adecvată pentru aplicația dvs.** Uneală de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
- Nu utilizați uneală electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziția pornit și opri.** Orice uneală electrică ce nu poate fi controlată cu

ajutorul întrerupătorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.

- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică, dacă este detașabil, înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.** Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
- d) **Nu depozitați uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- e) **Întrețineți sculele electrice și accesoriile. Verificați alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mișcare, ruperea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeți repararea uneltei electrice înainte de utilizare.** Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreținute necorespunzător.
- f) **Păstrați uneltele de tăiat ascuțite și curate.** Este puțin probabil ca uneltele de tăiat cu tășnări ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
- g) **Utilizați unealta electrică, accesoriile și cuțitele uneltei etc. conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.** Utilizarea unelei de lucru pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.

5) Servisarea

- a) **Prevedeți repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice.** Astfel, vă asigurați că este păstrată siguranța unelei electrice.

Măsuri suplimentare specifice șlefuitoarelor

AVERTIZARE: Fiți foarte atenți atunci când șlefuiți anumite esențe de lemn (ex. fag, stejar) și metale care pot produce pulberi toxice. Purtați o mască de protecție pentru praf, gaze toxice sau vapori și asigurați-vă că persoanele care sunt sau intră în zona de lucru sunt, de asemenea, protejate.

AVERTIZARE: La șlefuirea metalelor feroase, utilizați această unealtă în zone bine aerisite. Nu utilizați unealtă în apropierea lichidelor, gazelor sau pulberilor inflamabile. Scânteile sau particulele încinse rezultate în urma șlefuirii sau arcurile electrice ale periilor pot inflama materialele combustibile.

AVERTIZARE: Vă recomandăm să folosiți un dispozitiv pentru curentul rezidual cu un curent nominal de 30 mA sau mai puțin.

Şlefuirea vopselei

AVERTIZARE: Respectați normele aplicabile pentru șlefuirea vopselei. Acordați atenție specială următoarelor aspecte:

- Oricând este posibil, utilizați un extractor pentru colectarea prafului.
- Aveți grijă în special la șlefuirea vopselei pe bază de plumb:
 - Nu permiteți copiilor sau femeilor însărcinate să pătrundă în zona de lucru.
 - Toate persoanele care intră un zona de lucru trebuie să poarte mască de protecție pentru pulberea de plumb și vaporii.
 - Nu mâncați, nu beți și nu fumați în zona de lucru.
- Depozitați în siguranță toate materialele reziduale.

Riscuri reziduale

În ciuda aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:

- Afectarea auzului.
- Riscul de vătămări corporale datorat particulelor proiectate.
- Riscul de arsuri cauzate de accesoriile încălzite pe durata operării.
- Riscul de vătămări corporale datorat utilizării prelungite.

Marcajele prezente pe unealtă

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealtă:



Citiiți manualul de instrucțiuni înaintea de utilizare.

Amplasarea codului pentru dată

Codul pentru dată, care include, de asemenea, anul de fabricație este imprimat pe carcasa.

Exemplu:

2016 XX XX

Anul fabricației

Conținutul ambalajului

Ambalajul conține:

- 1 Polizor orbital
- 1 Sac de praf
- 1 Folie de smirghel
- 1 Perforator
- 1 Manual de instrucțiuni
- Verificați eventualele deteriorări ale unelei, ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut surveni în timpul transportului.
- Acordați timpul necesar pentru a citi integral și pentru a înțelege acest manual înaintea utilizării.

Descriere (Fig. A)

AVERTIZARE: Nu modificați niciodată unealta electrică sau vreo componentă a acesteia. Acest fapt ar putea conduce la deteriorări sau vătămări corporale.

- 1 Comutator de pornire/oprire
- 2 Clemă frontală pentru șmirghel
- 3 Buton clemă frontală
- 4 Placă de bază/pad
- 5 Nervuri limitare șmirghel
- 6 Clemă posteroară pentru șmirghel
- 7 Cleme laterale
- 8 Aripioare de menținere
- 9 Adaptor pentru aspirator
- 10 Sac pentru praf
- 11 Colier sac pentru praf

Destinația de utilizare

Şlefuitorul orbital DWE6411 a fost conceput pentru şlefuirea lemnului, a metalului și a materialelor plastice într-un ambient profesional.

NU utilizați în condiții de umezeală sau în prezența lichidelor sau a gazelor inflamabile.

Acest polizor este o unealtă electrică profesională.

NU permiteți copiilor să intre în contact cu unealta. Este necesară supravegherea atunci când unealta este folosită de operatori neexperimentați.

- **Copii mici și persoane infirme.** Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane infirme fără supraveghere.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii nu trebuie lăsați niciodată singuri cu acest produs.

Siguranța electrică

Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un singur nivel de tensiuni. Verificați întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații.



Unealta dumneavoastră DEWALT prezintă izolare dublă în conformitate cu standarul EN62841; prin urmare, nu este necesară împământarea.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu special pregătit, disponibil la unitatea de service DEWALT.

Înlocuirea ștecherului

(numai pentru Marea Britanie și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare de la rețea electrică:

- Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- Conectați conductorul maro la borna sub tensiune din ștecher.
- Conectați cablul albastru la borna neutru.

AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare.

Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherile de bună calitate. Siguranță recomandată: 13 A.

Utilizarea unui cablu prelungitor

Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă este absolut necesar. Utilizați un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea absorbită a încărcătorului dvs. (consultați **Specificațiile tehnice**). Dimensiunea minimă a conductorului este de 1,5 mm²; lungimea maximă este de 30 m.

Atunci când utilizați un tambur cu cablu, desfășurați întotdeauna complet cablul.

ASAMBLARE ȘI REGLAJE



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje sau de a demonta/instala atașamente sau accesorii. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire se află în poziția OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

Montarea foilor de șlefuit (fig. B–F)

Montarea foilor de șmirghel normale (fig. B–E)

1. Înmuiăți șmirghelul rigid trăgându-l peste marginea unei mese sau altă margine dreaptă de 90°, așa cum se arată în figura B. Concentrați-vă asupra marginilor de prins.

2. Eliberați clema pentru șmirghel din spate **6**, trăgând în sus manetele de prindere laterale **7** și eliberându-le din aripioarele **8** de pe talpa de șlefuit/pad **4**, așa cum se arată în figura C.

3. Eliberați clema frontală pentru șmirghel (**2**, fig. D) prin aplicarea și menținerea apăsată a presiunii pe butonul de prindere frontală **3**, în timp ce introduceți muchia de 115 mm a hârtiei abrazive sub clema de șmirghel frontală **2**, până atinge nervurile de limitare a șmirghelului **5**. Eliberați clema frontală pentru șmirghel pentru a fixa partea din față a șmirghelului.

4. Întindeți șmirghelul peste talpa de șlefuit/pad **4** și începeți să pivotați clema posteroară pentru șmirghel **6** în jurul poziției sale de blocare. Blocați maneta de prindere laterală **7**, prin placarea acesteia în spatele aripioarei (**8**, Fig. E) de pe talpa de șlefuit/pad **4** și apoi repetați cu a doua manetă de prindere laterală.

5. În cazul în care utilizați caracteristica de extragere a prafului, perforați șmirghelul (consultați **Perforatorul**).

Montarea foilor de șmirghel biadezive (fig. F)

1. Amplasați unealta pe o masă cu talpa de șlefuit/padul **4** în poziție verticală.

2. Puneti foia de șmirghel exact peste talpa de șlefuit/pad **4**.

3. Țineți talpa de șlefuit/padul cu o mână și aliniați găurile extractorului de praf **12**.

4. Apăsați foia ferm pe talpa de șlefuit/pad.

Perforator (Fig. G)

Un perforator 13 este prevăzut la şlefuitor pentru a vă permite să perforați șmirghelul regulat, pentru a face posibilă colectarea prafului.

Perforarea șmirghelului

Instalați șmirghelul pe unealta conform instrucțiunilor din acest manual. Cu șlefuitorul oprit și scos din priză, așezați perforatorul pe șmirghel, astfel încât lamelele de la marginile perforatorului să fie orientate contra oricărora două laturi adiacente ale plăcii de șlefuire, așa cum este indicat. Apăsați perforatorul pe placă, astfel încât cele 8 puncte penetreză șmirghelul, așa cum se arată în figura G. (Apăsați perforatorul pe placă, atât cât este posibil.) Îndepărtați perforatorul și șmirghelul este pregătit.

O metodă alternativă de perforare a șmirghelului este de a fixa perforatorul pe o suprafață de lucru adecvată. Două orificii sunt prevăzute în perforator pentru acest scop. Utilizați #8 șuruburi cu cap plat. Apăsați șlefuitorul (cu hârtia atașată) pe perforator.

Extragerea prafului (fig. A, H)

 **AVERTISMENT:** Deoarece șlefuirea materialului lemnos produce praf, instalați întotdeauna un sac colector de praf, în conformitate cu directivele aplicabile referitoare la emisiile de praf.

 **AVERTISMENT:** Nu utilizați un extractor sau un colector de praf fără protecție corespunzătoare pentru scânteile rezultante din șlefuirea metalelor.

Unealta este livrată cu adaptor pentru conectarea unui sac colector de praf sau a unui extractor.

Şlefuitorul are un orificiu pentru aspirator 9, care permite conectarea sacului de praf furnizat 10 sau a unui sistem de aspirare din atelier. Orificiul de evacuare încorporat utilizează conexiunea DEWALT AirLock făcându-l compatibil cu aspiratorul de praf DEWALT.

Pentru a atașa sacul de praf

- În timp ce țineți șlefuitorul, rotiți colierul sacului de praf 11 la adaptorul de aspirator 9, așa cum este indicat în figura H.
- Rotiți colierul 11 spre dreapta pentru a bloca sacul de praf 10 pe poziție.

Pentru a goli sacul de praf

- În timp ce țineți șlefuitorul, rotiți colierul 11 spre stânga pentru a debloca sacul de praf 10.
- Scăpați sacul de praf de la șlefuitor și scuturați ușor sacul de praf pentru a-l goli.
- Montați sacul de praf înapoi pe orificiul de ieșire și blocăți-l în poziție prin rotirea colierului sacului de praf spre dreapta.

Este posibil să observați că praful nu va ieși din sac. Acest lucru nu va afecta performanța de șlefuire, dar va reduce eficiența de colectare a prafului. Pentru a restabili eficiența colectării de praf de la șlefuitor, apăsați arcul din interiorul sacului de praf atunci când îl goliti și apăsați-l pe partea coșului gunoi sau a recipientului de praf.

OPERAREA

Instrucțiuni de utilizare

 **AVERTISMENT:** Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și normele în vigoare.

 **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje sau de a demonta/instala atașamente sau accesorii. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire se află în poziția OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

 **AVERTISMENT:**

- Asigurați-vă că toate materialele pentru șlefuire sunt bine securizate.
- Aplicați o presiune ușoară asupra piesei de prelucrat. O presare excesivă nu va îmbunătăți efectul de șlefuire, ci doar va mări greutatea de apăsare a mașinii, ceea ce duce la frecarea și apoi la rupere.
- Evitați exercitarea de suprasarcini.

 **AVERTISMENT:** Nu șlefuiți magneziu!

Pozitia corectă a mâinii (fig. IA, IB)

 **AVERTIZARE:** Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, adoptați **ÎNTOTDEAUNA** o poziție corectă a mâinilor, conform ilustraiei.

 **AVERTIZARE:** Pentru a reduce riscul de vătămări grave, țineți **ÎNTOTDEAUNA** ferm unealta, fiind pregătiți pentru o reacție neașteptată.

Pozitia corectă a mâinilor presupune ca o mână să fie ținută în partea de sus a unității, conform ilustraiei din figura IA și IB.

Pornirea și oprirea (fig. A)

Pentru a porni unealta, setați comutatorul de pornire/oprire 1 în poziția I.

Pentru a opri unealta, setați comutatorul de pornire/oprire, în poziția O.

Şlefuirea

- Începeți cu materialul abraziv cu granulația cea mai mare.
- Deoarece unealta produce zgârieturi mici în toate direcțiile, nu este necesar să șlefuiți cu materialul fin.
- Verificați lucrarea la intervale scurte de timp.
- Opriti întotdeauna unealta atunci când ați terminat lucrul și înainte de a o deconecta.

ÎNTREȚINEREA

Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei și de curățarea periodică.

 **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice

reglaje sau de a demonta/instala atașamente sau accesoriu. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire se află în poziția OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.



Lubrifiere

Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere suplimentară.



Curățare

AVERTISMENT: Suflați murdăria și praful din carcasa principală cu aer uscat de îndată ce se strâng murdărie în interiorul și în jurul orificiilor de aerisire. Purtați echipament de protecție aprobat pentru ochi și o mască aprobată de praf atunci când efectuați procedura următoare.

AVERTISMENT: Nu utilizați niciodată solvenți sau alte produse chimice puternice pentru curățarea componentelor nemetalice ale unelei. Aceste produse chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste componente. Folosiți o cărpă umezită doar cu apă și cu săpun delicat. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă; nu scufundați niciodată vreo parte a unelei în lichid.

- După utilizarea unelei la aplicații de șlefuire metal fără sac pentru praf, curățați unealta cu ajutorul unei presiuni scăzute de aer.

Accesorii optionale

AVERTISMENT: Deoarece accesorile, altele decât cele oferite de DEWALT, nu au fost testate cu acest produs, utilizarea acestora cu unealta dvs. poate fi riscantă. Pentru a reduce riscul de vătămare, se recomandă numai utilizarea de accesorii DEWALT cu acest produs.

Consultați reprezentantul pentru informații suplimentare despre accesorile corespunzătoare.

Protejarea mediului înconjurător

 Colectarea selectivă. Produsele și bateriile marcate cu acest simbol nu trebuie să fie aruncate împreună cu gunoiul menajer.

 Produsele și bateriile conțin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii prime. Vă rugăm să recycleseți produsele electrice și bateriile în conformitate cu prevederile locale. Mai multe informații sunt disponibile la www.2helpU.com.

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturtelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05

