



Patented



RACCORDI A PRESSARE PRESS FITTINGS

Art.1719CGXL COBRAFIX

Descrizione / Description


Staffa e raccordi 105° terminali a pressione per tubo Pex. Ideali per pareti in cartongesso con **sp. 20mm**

Bracket and 105° press fittings for Pex pipe. Ideal for gypsum plasterboard walls **sp. 20mm**

Funzione / Function

I raccordi a pressione Serie 1719CGXL si adattano ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo. Mediante questi raccordi si realizzano giunzioni di tipo irreversibile e quindi sono posizionabili sotto traccia come previsto dalle normative.

The press fittings Series 1719CGXL are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial and agricultural application, heating and sanitary system and generally with every non aggressive fluid. Connection made with these fittings are irreversible and therefore may be placed under floor as required by regulations.



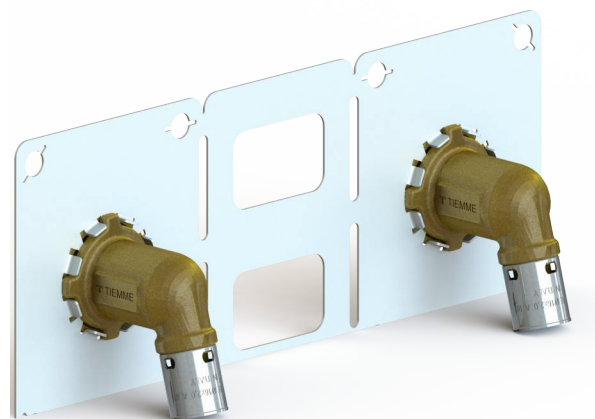


Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio : 95°C
Temperatura min di esercizio : -20°C
Pressione max di esercizio : 10 bar (relativo al tubo multistrato)
Filettature : femmina UNI ISO 228 cilindrico

Technical Features

Maximum temperature : 95°C
Minimum temperature : -20°C
Maximum operating pressure : 10 bar (referred to multilayer pipe)
Threads : female UNI ISO 228 cylindrical

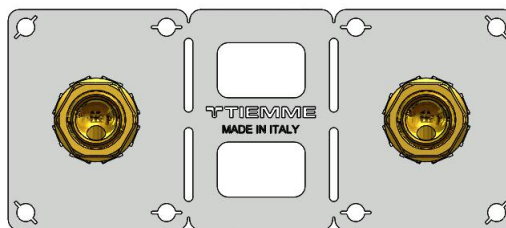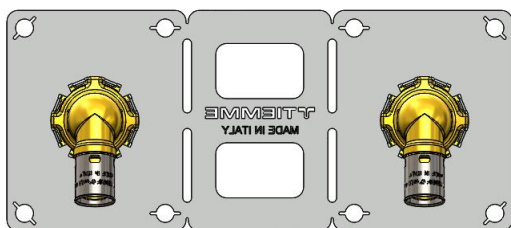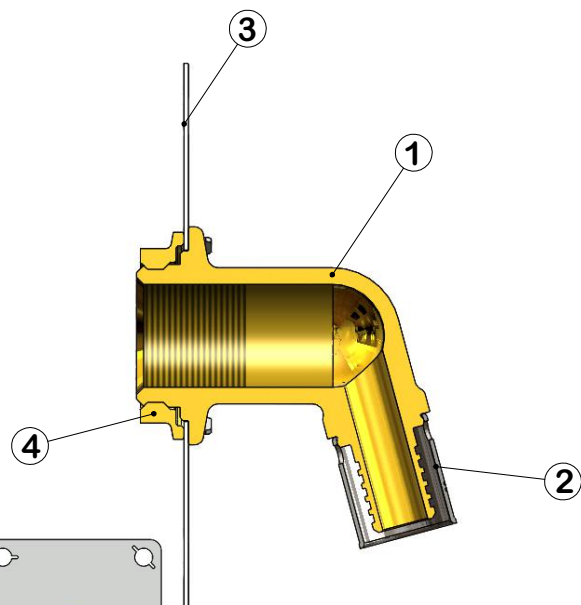

Descrizione	Materiale	Trattamento	Description	Material	Treatment
1 Corpo	Ottone CW617N - EN12165	-	1 Body	CW617N - EN12165 brass	-
2 Bussola	Acciaio Inox AISI 304	-	2 Sleeve	Stainless steel AISI 304	-
3 Piastra	Acciaio	zincato bianco	3 Plate	Iron	white galvanised
4 Ghiera	Ottone CW617N - EN12165	-	4 Ring nut	CW617N - EN12165 brass	-

Certificazioni Certifications

ACS






Patented




Dimensioni
Dimensions

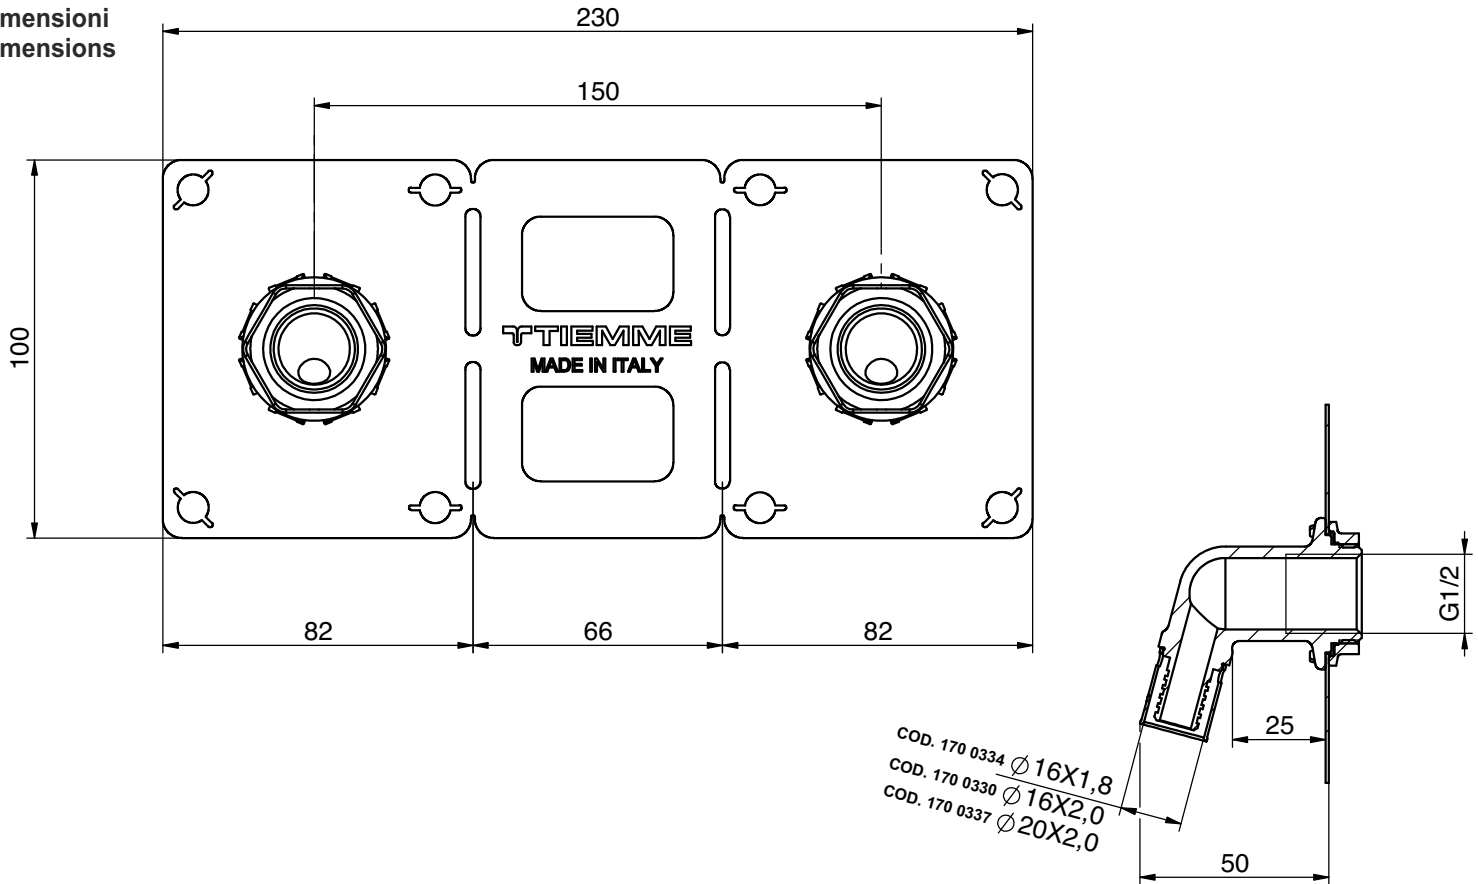

Istruzioni di montaggio
Assembly instruction

1

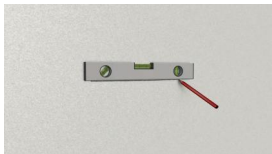


Segnare sul muro una riga orizzontale all'altezza desiderata
Trace a horizontal line on the wall at the required height

2




Utilizzando la dima in dotazione, tracciare due segni distanti 150 mm o 55 mm l'uno dall'altro per successivi fori
Using the template supplied, trace two marks 150 mm or 55 mm apart where the bores will be drilled

3

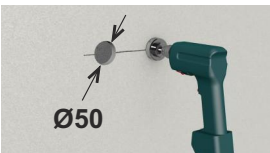

Forare il muro in cartongesso con fresa a tazza specifica creando due fori Ø50 mm distanti 150 mm o 55 mm uno dall'altro
Drill two Ø50 mm bores, 150 mm or 55 mm apart, in the gypsum plasterboard wall with a specific hollow cutter

4

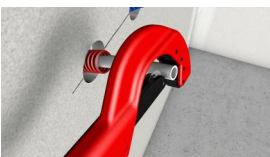

Il taglio del tubo deve essere eseguito con attrezzature idonee ad ottenere un taglio senza bave e perfettamente perpendicolare all'asse del tubo. L'estremità tagliata deve inoltre essere sbavata utilizzando l'utensile calibratore/sbavatore Art. 1498.

The pipe cut shall be done with appropriate toolings in order to obtain a precise and perpendicular cut without any trimming. The pipe end shall be cleaned using the deburring tool Art. 1498.

5



Calzare il tubo sul portagomma e eseguire la pressatura del raccordo utilizzando la pressatrice (Art. 1695) e la pinza modello "RF" personalizzata Tiemme nella misura idonea per il tubo in uso.


Fit the pipe on the fitting press it using the crimping machine (Art. 1695) e the tong "RF" model personalized Tiemme for the specific size of the pipe in use.



Patented




6

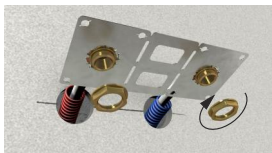


Inserire i raccordi negli alloggiamenti della piastra e avvitare le ghiera
Insert the fittings in the slots on the plate and screw the ring nuts

7

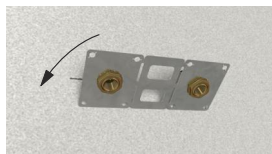


Posizionare la staffa completa di raccordi in battuta sul muro in cartongesso
Fit the bracket complete of fittings to abut against the gypsum plasterboard wall

8

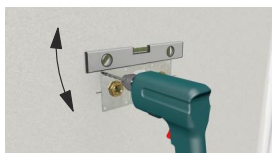


Posizionare la staffa orizzontalmente e forare con punta Ø8 mm
Horizontally position the bracket and drill the bores with an Ø8 mm drill bit

9

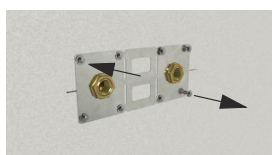

Inserire i tasselli in dotazione e avvitarli tutti fino a quando la piastra risulta completamente solidale al muro
Insert the wall plugs supplied and tighten them all until the plate is firmly secured to the wall

10

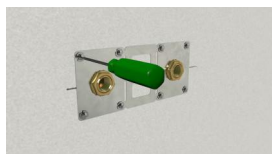

Rimuovere le viti dai tasselli
Remove the screws from the wall plugs

11



Completare l'installazione con l'applicazione della rubinetteria finita.
To complete the installation apply the final tapware.

12



Immagine rappresentativa del lavoro ultimato
Representation of the completed job

Accessori (vedere il catalogo per ulteriori dettagli)

Accessories (see catalogue for further details)

Art. 1681RF



Pinze "TM" per pressature
"TM" pressing tongs

Art. 1695TM01



Pressatrice a batteria
Battery crimping machine

Art. 1695TM01S



Pressatrice a batteria
Battery crimping machine

Art. 1695TM01B



Batteria per pressatrice
Battery for crimping machine

Art. 1695TM01C



Caricabatteria per art. 1695TM01B
Battery charger for art. 1695TM01B

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com